TEMA 13. DISEÑO Y MEDIDA DEL TRABAJO: MÉTODOS Y TIEMPOS.

- 13.1. El Diseño del trabajo y la Productividad.
- 13.2. Contenido del tiempo invertido en un trabajo.
- 13.3. El Estudio de Métodos.
 - 13.3.1. Las teorías de métodos.
 - 13.3.2. Fases en el estudio de métodos.
 - 13.3.3. El registro de datos.
- 13.4. La Medida del Trabajo.
 - 13.4.1. Sistemas de medida de tiempos.
 - 13.4.2. El cronometraje.
 - 13.4.2.1. El juicio de actividad.
 - 13.4.2.2. Índices para la apreciación de la actividad.
 - 13.4.2.3. Fases en el desarrollo del cronometraje.
 - 13.4.2.4. Coeficiente de reposo.
 - 13.4.3. Sistemas de tiempos predeterminados.

13.4.3.1. MTM

Anexo: Ejemplo de cronometraje

13.1. El diseño del trabajo y la productividad.

La productividad puede definirse como la **relación** entre la **producción** obtenida y los **recursos** empleados. Algunos ejemplos elegidos por su simplicidad servirán para aclarar este concepto:

- ♦ Si una máquina-herramienta producía 100 piezas por cada día de trabajo y aumenta su producción a 120 piezas en el mismo tiempo gracias al empleo de mejores herramientas de corte, la productividad de esa máquina se habrá incrementado en un 20 %.
- ♦ Si un alfarero producía 30 platos por hora y al adoptar métodos de trabajo más perfeccionados logra producir 40, su productividad habrá aumentado en un 33,33 %.

Los principales recursos a disposición de una empresa son: terrenos y edificios, materias primas, instalaciones, máquinas y mano de obra. El uso que se hace de todos estos recursos combinados determina la productividad de la empresa.

Las variables o dimensiones en las que se puede aumentar la productividad son:

- Trabajo (mano de obra).
- Capital (inversiones en edificios, instalaciones y maquinaria).
- Gestión (diseño, métodos de fabricación, logística, calidad).

En este ámbito de búsqueda de productividad, uno de los medios más eficaces para aumentar la productividad es inventar nuevos procedimientos de fabricación y modernizar la maquinaria y el equipo. Sin embargo, esta solución generalmente exige fuertes desembolsos de capital. En cambio el **estudio del trabajo** tiende a enfocar el problema del aumento de la productividad mediante el análisis sistemático de las operaciones, procedimientos y métodos de trabajo existentes con objeto de mejorar su eficacia. Por lo tanto el estudio del trabajo contribuye a aumentar la productividad recurriendo poco o nada a inversiones suplementarias de capital.

El **estudio del trabajo** se compone, a su vez, de dos conceptos fundamentales: el **estudio de métodos** y la **medida del trabajo**. Ambos están estrechamente ligados entre sí; el estudio de métodos se usa para **reducir el contenido de trabajo** de la tarea u operación mientras que la medida del trabajo sirve sobre todo para investigar y **reducir el tiempo improductivo** y para fijar después las normas de tiempo de la operación cuando se efectúe en la forma perfeccionada ideada gracias al estudio de métodos.

ESTUDIO DE METODOS

para simplificar el trabajo e
idear métodos más
económicos de hacerlo

MEDICIÓN DEL TRABAJO

para determinar el tiempo que
debe llevar


MAYOR
PRODUCTIVIDAD

.

13.2. Contenido del tiempo invertido en un trabajo.

Una hora-hombre es el trabajo de un hombre en una hora. *Una hora-máquina* es el funcionamiento de una máquina o de parte de una instalación durante una hora.

El tiempo invertido por un hombre o por una máquina para llevar a cabo una operación o producir una cantidad determinada de productos puede descomponerse de la manera que se indica gráficamente a continuación:

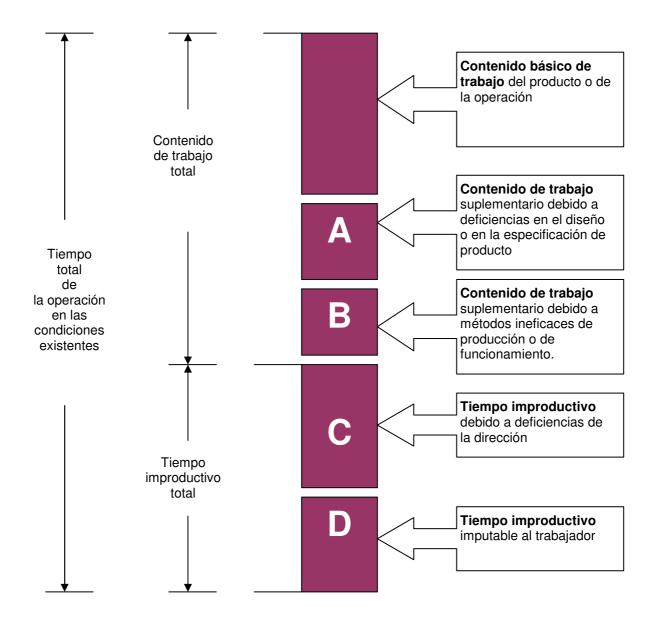

13.3. El Estudio de Métodos.

El estudio de métodos es la aplicación de técnicas para determinar el proceso más adecuado para la industrialización de un trabajo sea de la clase que sea. Los objetivos del estudio de métodos son:

- Mejorar los procesos y los procedimientos.
- Mejorar la disposición de la fábrica, taller y lugar de trabajo así como los modelos de máquinas e instalaciones.
- Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria.
- Mejorar la utilización de materiales, máquinas y mano de obra.


MARKETING Expectativas del cliente Función ESTUDIOS COSTE **DISEÑO PRODUCTO Planos** Función MÉTODOS **INDUSTRIALIZACIÓN DISEÑO MEJORA** DE DEL **PROCESO PROCESO** Puestos de trabajo Distribución en planta optimizados

La aplicación del estudio de métodos puede realizase en dos situaciones:

• <u>Caso 1</u>: industrializar un producto u operación por primera vez (*trabajo en equipo con oficina técnica, técnicas de ingeniería concurrente, productividad a priori*.)



<u>Caso 2</u>: mejora de métodos de procesos y operaciones ya existentes.

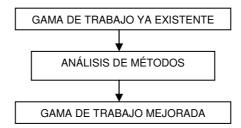

En páginas sucesivas se tratará el estudio de métodos referido al caso 2, sabiendo que todas las técnicas de las que hablemos son perfectamente aplicables para cualquiera de las dos situaciones.

13.3.1. Las teorías de métodos.

Los elementos a tener en cuenta para el estudio de métodos son básicamente de dos tipos. En primer lugar los factores **técnico-físicos**, tales como el contenido de la tarea y el contexto físico que rodea al trabajador. En segundo lugar los factores **socio-psicológicos**, concretamente los sociales (interacciones personales que tienen lugar a causa de la estructura organizativa y de las asignaciones de trabajos) y los intrínsecos (sentimientos psicológicos internos que se originan al desempeñar el trabajo.

El estudio de unos y otros dio lugar a dos enfoques de pensamiento, el de la "gestión científica" (Taylorismo), que aboga por la especialización y una alta subdivisión en tareas elementales, y el "enfoque del comportamiento" (Elton Mayo y seguidores), que tiene en cuenta las necesidades, metas y satisfacciones del factor humano. No obstante, para realizar un correcto diseño del puesto de trabajo se deben considerar ambos factores, de forma que se contemplen tanto las necesidades de la organización como las de los propios trabajadores.

El desarrollo del estudio del trabajo se debe en gran medida a Frederic Winslow Taylor, En 1878 el joven Taylor comenzó a trabajar en la Midvale Steel Company como proyectista, durante su vida obtuvo más de cincuenta patentes de invención referidas a máquinas, herramientas, etc. En 1884, después de haber recorrido todos los escalones jerárquicos, desde aprendiz y simple obrero, llega a ser ingeniero en jefe. Se afilió a la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (ASME) donde asistió a reuniones y conferencias que influyeron en sus ideas. En 1895 comenzó a trabajar en la Bethlehem Steel Company, donde presentó un documento sobre métodos de pago e incentivos a la productividad. En EEUU la desorganización administrativa era tal que el Presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) hizo un llamado nacional a la producción y al ahorro. Taylor respondió exponiendo su pensamiento en su libro "The Principles of Scientific Management" (1911), que es una evolución de su obra anterior "Shop Management de 1903". A lo largo de su vida Taylor colaboró con varios precursores del estudio del, entre otros, Henry Gantt y el matrimonio Gilbreth..

13.3.2. Fases del estudio de métodos.

Un estudio de método se hace con arreglo a las siguientes fases:

- A) **Seleccionar el trabajo** a estudiar. Se elegirán trabajos cuyo estudio puede originar ventajas económicas.
- B) **Registro de datos** relacionados con el trabajo elegido, para lo que existen técnicas e instrumentos cuya elección dependerá del trabajo a analizar.
- C) Examen crítico del método actual, haciéndose preguntas sistemáticas.

1. Propósito	2. Lugar	3. Sucesión	4. Persona	5. Medios
¿Qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Qué otra cosa podría hacerse? ¿Qué debería hacerse?	¿Dónde se hace? ¿Por qué se hace allí? ¿En qué otro lugar podría hacerse? ¿Dónde debería hacerse?	¿Cuándo se hace? ¿Por qué se hace entonces? ¿Cuándo podría hacerse? ¿Cuándo debería hacerse?	¿Quién lo hace? ¿Por qué lo hace esa persona? ¿Qué otra persona podría hacerlo? ¿Quién debería hacerlo?	¿Cómo se hace? ¿Por qué se hace de ese modo? ¿De qué otro modo podría hacerse? ¿Cómo debería hacerse?

- D) **Idear** el **método más práctico**, **económico** y **eficaz**, teniendo debidamente en cuenta todas las contingencias previsibles.
- E) **Definir** el **nuevo método** para poderlo reconocer en todo momento (procedimiento, disposición, equipo, materiales, calidad, formación, condiciones de trabajo)
- F) Implantar ese método como práctica normal.
- G) Mantener en uso dicha práctica instituyendo inspecciones regulares.

1º SELECCIONAR EL TRABAJO 2⁰ REGISTRAR EL METODO ACTUAL En el lugar de trabajo Disposición de los locales Cursograma sinóptico Diagrama bimanual Cursograma analítico Simograma Gráficos < Graficos
 Graficos Actividades múltiples Actividades múltiples ► Trayectorias Ciclograma Otros Cronociclograma medios < ► Diagrama de recorrido Analisis cine matográfico Otros ► Diagrama de hilos medios Modelos 3º **EXAMINAR** CRITICAMENTE 4º **IDEAR NUEVO METODO** 5º **IMPLANTAR** 6º

> CONTROLAR EL NUEVO METODO

"Esquema de la mejora de Métodos de Trabajo"

13.3.3. El registro de datos.

Para llevar a cabo la segunda fase del estudio de métodos existen diversos tipos de instrumentos de registro de datos; a continuación se muestra una clasificación y ejemplos de algunos de ellos:

	Indican la sucesión de los hechos sin reproducirlos a escala	•	Diagrama del proceso. Cursograma sinóptico del proceso. Cursograma analítico (del operario, del material y del equipo o maquinaria) Diagrama bimanual
GRÁFICOS O DIAGRAMAS	Sucesión con escala de tiempo	•	Gráfico de actividades múltiples. Simograma
	Indican movimiento	•	Diagrama de recorrido Diagrama de hilos Ciclograma Gráfico de trayectorias

Se ha convenido que todas las actividades que pueden intervenir en un proceso de trabajo pueden reducirse fundamentalmente a cinco clases de acciones:

Acción
Operación
Inspección
Transporte
Espera
Almacenamiento

Para cada una de estas acciones existe un símbolo convencional normalizado, de acuerdo con la propuesta del Comité Especial ASME de Normalización de Diagramas de Proceso, que se representa a continuación:


Símbolo	<u>Descripción</u>
	Se dice que hay operación cuando se modifican intencionadamente cualesquiera características físicas o químicas de un objeto, cuando éste se monta o se desmonta con relación a otro objeto o se prepara para una operación subsiguiente, como el transporte, la inspección o el almacenamiento. También existe una operación cuando se facilita o recibe información o se hacen cálculos o planes.
	Se dice que hay inspección cuando un objeto es examinado para fines de identificación o para comprobar la cantidad o calidad de cualquiera de sus propiedades. La inspección no contribuye a la conversión del material en producto acabado.
	Hay transporte cuando un objeto es trasladado de un lugar a otro, salvo cuando el traslado forme parte de una operación o sea efectuado por los operarios en su puesto de trabajo en el curso de una operación o inspección.
	Hay espera con relación a un objeto cuando las condiciones (salvo
	las que modifican intencionadamente las características químicas o físicas del producto) no permiten o requieren la ejecución de la acción siguiente prevista. La espera también se denomina demora y almacenamiento temporal. Sucede, por ejemplo, cuando el trabajo se amontona en el suelo de un taller entre una y otra operación, hay cajas en espera de ser empaquetadas, piezas que aguardan ser colocadas en su depósito,
	Existe almacenamiento cuando un objeto es guardado y protegido contra el traslado no autorizado del mismo. La diferencia entre almacenamiento y espera consiste en que para sacar un artículo que esté almacenado se necesita una petición y un registro de salida (físico o informático) que no es necesario cuando se trata de almacenamiento temporal.

13.3.3.1. Ejemplos de registro de datos

Cursograma sinóptico del proceso.

El cursograma sinóptico es un diagrama que presenta un cuadro general de cómo se suceden las **principales** operaciones e inspecciones. Es útil para ver de una sola ojeada la totalidad del proceso.

En el ejemplo siguiente se recogen las principales operaciones e inspecciones de un proceso de fabricación de una escalera de madera. Se recogen también los tiempos.

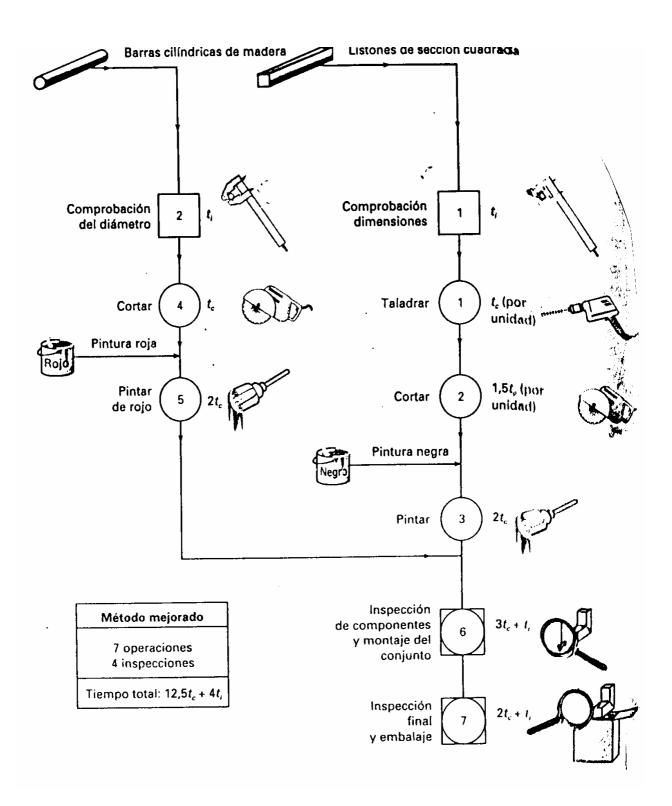

Cursograma analítico.

Es un diagrama que muestra la trayectoria de un producto o procedimiento señalando **todas** las acciones mediante su símbolo. Puede ser de operario, material o maquinaria. Tiene un resumen de acciones y se puede comparar con un método mejorado.

A continuación se presenta el diagrama de recorrido de un departamento de recepción de materiales en una fábrica de aviones. Este cursograma se complementa con el diagrama de recorrido de la página siguiente.

CURSOGRAMA ANALITICO		OPERAR	O/MATE	RIA	L/E	DUH	-0	_		
DIAGRAMA núm. 3 HOJA	núm. 1	I	R		-	S	U	N	A E N	
Objeto:		A	CTIVIDA						PROPUESTA	ECONOMI/
Cajón de piezas BX 487 (10 por cajón, en cajas de cartón)		OPERAC		20			2	T NOT OLSTA	ECONOMIA	
ACTIVIDAD: Recibir, comprobar, inspecciona y numerar piezas; almacenarlas en cajones	ır	ESPERA					7			
		ALMACENAMIENTO V						1		
METODO: ACTUAL/PROPUESTO		DISTAN					56,	_		
LUGAR: Departamento de recepción OPERARIO(S): FICHA núm.	TIEMPO			bre)	+	1,9	6			
Véase columna de observaciones		1	por cajór O DE OB							
	HA:	MATE		DNA		1 *	10,1	9		
APROBADO POR: FEC	HA:			OTA	L	. 5	10,1	9		
	CAN		TIEM-		CIA	ивс				
DESCRIPCION	TI- DAD 1 caja		PO (min.)	0	_	Б	0	∇	OBSERVA	CIONES
Sacado de camión; colocado en plano inclina	do	1,2		1	1	_			2 peones	
Deslizado por plano inclinado Deslizado hasta almacén y apilado		6	10	-	1	-		_	2 »	
Espera hasta apertura		6)	20	-	1	-	_	-	2 »	
Cajón bajado		1-1	30	-	1	1	-			
Destapado; nota de entrega sacada		+=}-	5	1		-	-		2	
Cajón colocado en carretilla		11	5 1	-	-	-	-		2 »	
Acarreado hasta banco de recepción		9	5	1	I	-	-	-	2 B	
Espera hasta descarga de carretilla		-	10	-	-	5	-	-	2 0	
Cajón colocado en banco		1	2		1				2 %	
Cajas cartón extraídas, abiertas; contenido					-	1	-			
verificado, colocado de nuevo		-	15				>		Encargado	almacén
Cajón cargado en carretilla		1	2		<				2 peones	
Demora en espera de traslado		_	5			>				
Cajón acarreado a banco de inspección		16,5	10		<				1 peón	
Espera hasta inspección		-	10			1			Cajón en ca	rretilla
Piezas extraidas de cajón y cajas, cotejadas		1	20	_	_	_	>			
con diseño, embaladas de nuevo Espera del carretillero		1			_	1	_		Inspector	
Cajón acarreado a banco de numeración		-	5	-	-	1	-	-	Cajón en ca	rretilla
Espera para ser numerado		9	15	-	-	-	-	-	1 operario	. 244
Piezas extraidas de cajón y cajas, numeradas	_	1 =	15	1	_	-	-	-	Cajón en ca	arretilla
y embaladas de nuevo			13	-	_		-	-	Peón de ali	manán
Espera del carretillero		Í -	5	1	_	5	-		Cajón en ca	
Cajón llevado al lugar de distribución		4,5	5		Z				1 peón	meany
Puesto en depósito			-		-		_	-	- poon	
					3 3					
		-				_				
		-		-	_	-	_			
		-	-	-	-	-	-			
		-				_	_			
		1			-	-	_			
		-								
					-					
TOTAL		56,2	174	2	11	7	2	1		

Diagrama de recorrido.

Es un diagrama que presenta un plano de la zona de trabajo, muestra la posición de las máquinas y los puestos de trabajo. A partir de observaciones in situ se trazan los movimientos del producto o de sus componentes, utilizando los símbolos de las acciones (operación, transporte, inspección, espera) que también pueden recogerse en un cursograma analítico.

A continuación se presenta el diagrama de recorrido de un departamento de recepción de materiales en una fábrica de aviones. El método es claramente mejorable, reubicando las operaciones y reduciendo los recorridos.

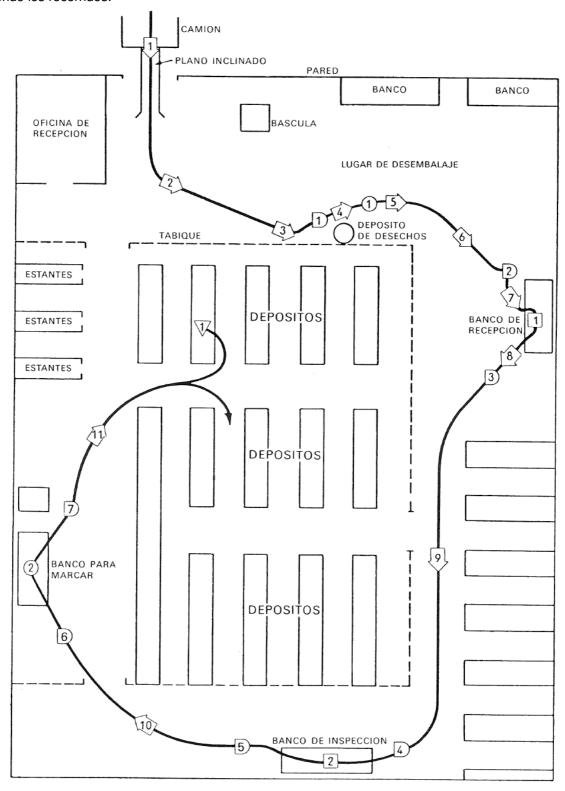


Diagrama de actividades múltiples.

Es un diagrama en el que se registran las respectivas actividades de varios objetos de estudio (operario, maquinaria) según una escala de tiempos. Tiene un resumen de acciones y se puede comparar con un método mejorado.

A continuación se presenta el diagrama de actividades múltiples para un operario y una máquina (fresadora vertical) que da un acabado final a la cara de una pieza de acero fundido. Observar el tiempo de ciclo de 2 minutos y comparar con el método mejorado de la página siguiente.

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES	MULTIPLES						
DIAGRAMA núm. 8	HOJA n	úm. 1		R E	S U	M E N	
PRODUCTO:					ACTUAL	PROPUESTO	ECONOMIA
Pieza de fundición B. 239			TIEMP	O DEL CICLO	(minutos)		
	PLANO núm.	B. 239/1		perario	2,0		
PROCESO:			M	láquina	2,0		
Fresado segunda cara			TIEMP	O DE TRABAJO			
				perario	1,2		
			M	áquina	0,8		
MAQUINA(S):	VELOCIDAD	AVANCE	TIEMP	O INACTIVO			
Fresadora vertical	80 r/min.	38 cm/min.	0	perario	0,8		
Cincinnati núm. 4	r/min.	cm; min.	M	áquina	1,2		
			UTILIZ	ACION			
OPERARIO:	FICHA	núm. 1234	0	perario	60%		
COMPUESTO POR:	FECH	IA:	M	áquina	40%		
TIEMPO (minutos) OPEF	RARIO				MAQU	INA	TIEMPO (minutos)
Saca pieza terminada 0.2 Limpia con aire comprimido							0,2
							=
—0,4 Desbasta borde con lima					100-1		0,4 =
		_			Inacti	va	0,6
Coloca en caja piezas acaba —0,8 Recoge otra pieza	adas						0,8
Limpia la máquina con aire o	comprimido						1,0
Coloca pieza en soporte 1,2 Coloca pieza en soporte Pone en marcha la máquina	y el autoavance						1,2
= = _{1.4}							1,4
Inactivo				,	Trabaja resado seg	ando unda cara	=
							1,6
<u> 1,8</u>							1,8
-2,0							2,0
= 2,2							2,2
= = 2,4							2,4
2,6							2,6
-			1				
- 2,8							2,8
_			1				
3,0			1				=
- 3,0			+				3,0
							_
- 3.2							3,2 =
3,4							3,4
			1				3,4
- - 3,6							3,6 =
							=
3,8							3,8 =


Método mejorado, en el cuadro resumen se observa una reducción del tiempo de ciclo a 1,4 minutos y un aumento de productividad de un 23% en el operario y un 19% en la máquina.

PRODUCTO: Pieza de fundición B. 239 PROCESO: Fresado segunda cara	HOJA nú		R E	S U ACTUAL	M E N PROPUESTO	ECONOMIA
Pieza de fundición B. 239 PROCESO:	LANO núm.	P 220/1	TIEMPO DEL CICLO	ACTUAL	PROPUESTO	ECONOMIA
PROCESO:	LANO núm.	B 220/1	TIEMPO DEL CICLO			
PROCESO:	LANO núm.	B 220/1			Margallan Margaria	
		D. 233/1	Hombre	2,0	1,36	0,64
Fresado segunda cara			Máquina	2.0	1.36	0.64
/-			TIEMPO DE TRABAJO			
			Hombre	1,2	1,12	0,08
			Máquina	0,8	0.8	0,00
MAQUINA(S): VEI	LOCIDAD	AVANCE	TIEMPO INACTIVO	- 0,0	0,0	
Fresadora vertical	80	38	Hombre		0.04	0.50
Cincinnati núm. 4	r/min.	cm/min.	Máquina	0,8	0.24	0,56
			The second secon	1,2	0,56	0,64
00504010		1001	UTILIZACION	-		Mejora
	ICHA núm.		Hombre	60%	83%	23%
COMPUESTO POR:	FECHA	:	Máquina	40%	59%	19%
TIEMPO (minutos) OPERARIO				MAQL	IINA	TIEMPO (minutos)
_		250				
Saca pieza terminada		ACTOR.				_
	J.					0,2 -
 Limpia máquina con aire comprimio Coloca otra pieza en soporte; 	70.	200		Inact	iva	=
- 0,4 pone en marcha la máquina y el l	autoavance	200		77700		0.4
-						0,4
=		1000				
0,6						0,6-
Desbarba borde con lima;		\$ 9 B				_
= 0,8 limpia con aire comprimido		500				0.0
Calibra profundidad en placa			1			
- Cambia protottata at place						-
1,0 Coloca pieza en cajón piezas acaba	adas;			Trabaj	ando	1,0 -
recoge otra pieza y la deposita c	erca de			Fresado seg	gunda cara	_
		4000000				1.2
_						1,2-
Inactivo						
1,4	1,		COLOR DE LA COLOR	<u> </u>		1,4
_						
			1			4.0
170						1,6-
_						=
_ 1,8						1,8 -
			1			100 100
= 2,0						=
						2,0 -
_						=
- 2,2			1			2,2 -
-						-,-
- 2,4						2,4 -
_						
2,6						2,6
-						2,0
-						-
2,8						2,8 -
						_
3,0						3,0 =
						3,0
						_
3,2	Section 1			00000 0000		3,2 -
34						
3,4						3,4 -
						_
3,6						3,6 -
			 			0,0
						=
3,8						3,8 =

Diagrama bimanual.

Es una variedad de cursograma (sin base de tiempos) donde se registra la actividad de las manos del operario indicando la relación entre ellas.

A continuación se presenta el diagrama bimanual de una operación muy sencilla: corte mediante una lima de tubos de vidrio en trozos de una determinada medida, con ayuda de una plantilla.

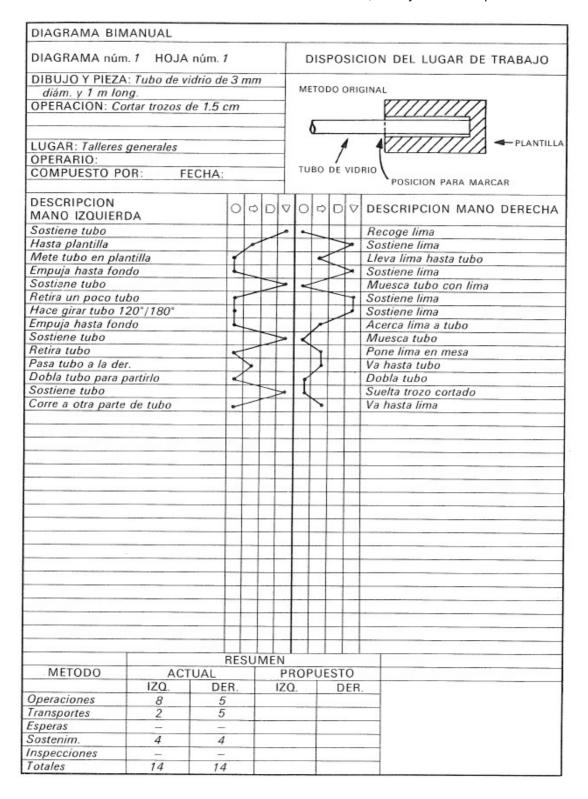

El método anterior **mejorado** gracias a la modificación de la plantilla, observar reducción de operaciones.

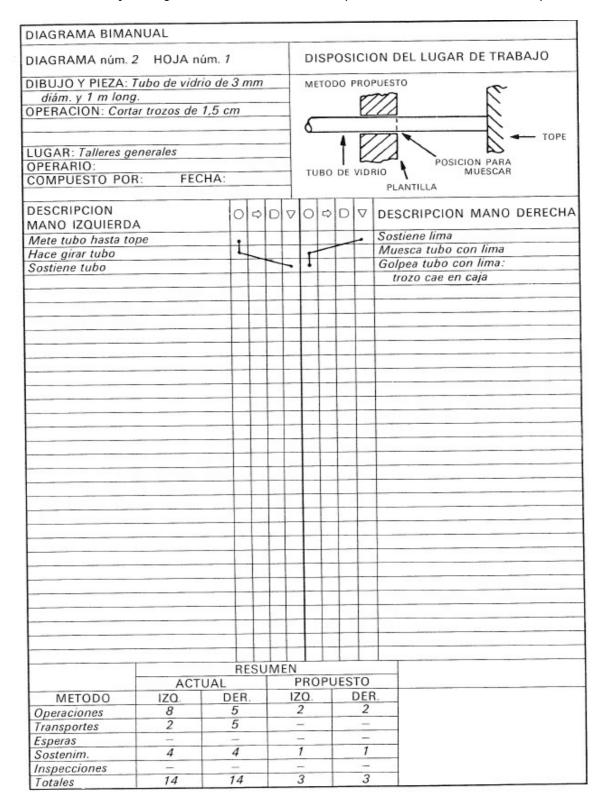


Diagrama de movimientos simultáneos o Simograma.

Es un diagrama, donde se registran los therbligs referentes a diversas partes del cuerpo o grupos de therbligs de varios trabajadores. Puede estar basado en una filmación de video.

Los therbligs se deben a Frank B. Gilberth, que distinguió 17 movimientos fundamentales de las manos y de la mirada: Buscar, encontrar, seleccionar, asir, sostener, transportar carga......

Se puede representar una escala de tiempos que se basa en el guiño, siendo un guiño=1/2000 de minuto.

A continuación se presenta el simograma bimanual en el que se representan los therbligs con una escala de tiempo en guiños.

NUM.Y N	IOMBRE DEL DIBUJO: 27. Tapón	cuentag	jotas				JLA NUM. <u>A – 6 – CC</u> AMA NUM. <u>42</u>
OPERAC	ION: Montaje				_		NUM. 1
			OP	NUM. DT 27 A	 -		JESTO POR
OPERAR	10:				FE	СНА	
INDICADO CONTADOR DE GUIÑOS	DESCRIPCION MANO IZQUIERDA	THERBLIG	TIEMPO	TIEMPO EN GUIÑO	TIEMPO	THERBLIG	DESCRIPCION MANO DERECHA
				1 0 -			
20	Lleva pieza terminada a cajón	TL	8				
30	Alcanza tapa baquelita	TE	16	20	20	TE UD	Alcanza goma
40					10	G	Ase goma
50	Ase tapa baquelita Lleva a zona de trabajo	G	8		12	TL	Lleva goma a zona de trabaj
50	Lieve a Lone de Habajo	+'p=		40 -			
70	Sostiene para montar	Н	18		8	Р	Coloca frente a tapón baque
во.	Presenta a mano derecha para asir la goma Sostiene ante mano derecha que tira de la goma	P_ H	2_	60 -	4	U RL TE G	Suelta goma Alcanza punta de la goma Tapón punta de la goma
,	que tria de la gorria		14	=	8	U	Hace pasar por aro baquelita

3.4. La medida del trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo (O.I.T) establece que la medición del trabajo en la industria es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo que invierte un trabajador cualificado en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola según una norma de ejecución preestablecida.

El conocimiento de los tiempos necesarios para cada operación en un sistema de producción es fundamental, en el terreno de la organización industrial, como elemento de gestión; se aplican fundamentalmente para:

- Determinar el precio de coste de fabricación
- Cálculo de efectivos
- Reparto y equilibrado de tareas
- Determinación de la capacidad de producción de máquinas e instalaciones
- Establecimiento del programa de producción del taller
- Estudio de implantaciones
- Estudio para eliminación de tiempos improductivos
- Valoración de economías posibles en las mejoras de métodos
- Cálculo de niveles de productividad
- Cálculo de rendimientos
- Aplicación de fórmulas de incentivos en la remuneración basadas en la productividad

Los tiempos de trabajo se pueden referir a:

- Trabajo manual individual
- Trabajo de la máquina
- Trabajo del conjunto hombre-máguina
- Trabajo manual en equipo

Sistemas de medida de tiempos.

Existen cuatro procedimientos fundamentales para la medida de tiempos:

- Cronometraie
- Sistemas de tiempos predeterminados
- · Muestreo del trabajo.
- Datos tipo / estándar de tiempos

Estudiaremos los dos primeros a continuación:

13.4.1. El cronometraje.

Fundamentos:

- División del trabajo en fases elementales, estableciendo puntos de corte precisos.
- Medida de cada fase corrigiendo el tiempo por un juicio de actividad.
- Conversión de tiempos observados en tiempos básicos.
- Determinación de suplementos que se añadirán al tiempo básico de la operación.

Para cronometrar es necesario establecer unidades de tiempo, las más utilizadas son el segundo, la centésima de segundo, la cienmilésima de hora (la MTU del método MTM), la centésima de minuto o el quiño (therbligh) que es 1/2000 min.

13.4.1.1. El juicio de actividad.

La organización se aplica para estabilizar todos los factores del trabajo: producto, máquinas, útiles, método de ejecución ... , a fin de evitar irregularidades y obtener un ciclo de trabajo corto y constante. Sin embargo, existe un factor imposible de estabilizar completamente: el propio operario, que ejecuta su tarea con su propio ritmo que depende de su personalidad física y psíquica y que no puede ser perturbada. De este modo, el cronometraje de un operario particularmente hábil y rápido daría un tiempo reducido que no podría ser respetado por un obrero menos hábil y de ritmo más lento; al contrario, el cronometraje de un obrero lento daría un tiempo anormalmente dilatado.

Para establecer un tiempo manual incontestable, es necesario buscar un ejecutante, generalmente ficticio, que represente al operario "medio"; esto se logra ponderando con un factor de *actividad* cada fase ejecutada por un operario convenientemente adiestrado. Esta *actividad* determina la eficacia de los movimientos del operario basándose en tres factores:

- *Método de trabajo*: la utilización más o menos racional de los movimientos.
- **Precisión**: la mayor o menor seguridad en los movimientos de la mano.
- Rapidez: la velocidad de ejecución de los movimientos.

Cada tiempo cronometrado será llevado a una actividad de referencia que no será arbitraria: esta debe corresponder a "la actividad que tendría en el desarrollo de su tarea, sin afectar a su salud y durante la jornada de trabajo, un ejecutante empleando todo su potencial de actividad y tomando el reposo compensador acordado en función del esfuerzo necesario, en las condiciones de ambiente en las que se encuentra".

Se acepta como actividad normal la que desarrolla una persona andando a una velocidad de 5 km/h en línea recta, sin carga, suelo firme, con pasos de 0,75 m, ambiente a 13º C con una higrometría de 60%.

Un cronometrador convenientemente adiestrado y con experiencia en el trabajo es capaz de apreciar la actividad de una operación con un error de \pm 5%.

13.4.1.2. Índices para la apreciación de la actividad.

Existen diferentes escalas de actividad, a continuación se puede ver la comparación de actividades según una tabla de la Asociación Española de MTM:

TABLA DE COMPARACION DE ACTIVIDADES DE SISTEMAS INTERNACIONALES DE MEDIDA DEL TRABAJO

REFA	BASIC WORK FACTOR	МТМ	BSI (75-100)	BEDAUX (60-80)	CENTESIMAL (100-133)	
94.5	80.0	90.0	75.0	60.0	100.0	Actividad normal
100.0	84.6	95.2	79.4	63.5	105.8	
105.0	88.9	100.0	83.3	66.7	111.1	
118.1	100.0	112.5	93.8	75.0	125.0	
126.0	106.7	120.0	100.0	80.0	133.3	Actividad óptima
157.5	133.3	150.0	125.0	100.0	166.7	Actividad máxima teórica

¹ Definición adoptada por la BTE (Bureau des Temps Elementaires).

-

Una vez que hemos elegido la escala de actividad, debemos corregir los tiempos observados con la actividad de referencia (normal u óptima según la empresa). Para ello, debemos distinguir los diferentes conceptos de tiempos:

- Tiempo observado: Es el tiempo real transcurrido en las diversas fases del trabajo. En nuestro caso sería la fila superior de la hoja anterior
- Tiempo elegido: Es el tiempo real observado, seleccionado estadísticamente de acuerdo con la actividad, asimismo seleccionada. Esta selección se realiza por el método de Gauss u otros.
- Tiempo corregido: Es el tiempo elegido, corregido en función de la actividad desarrollada y la actividad de referencia (normal u óptima, por ejemplo, con escala 75/100 se suele corregir a actividad 100).

13.4.1.3. Fases en el desarrollo del cronometraje.

1. Toma de datos en el puesto de trabajo:

- División del trabajo en fases elementales.
- Toma de tiempos de cada operación elemental.
- Apreciación de la actividad para cada fase elemental.
- Registro en la hoja de anotación de datos.

Para el registro de tiempos y actividades se puede utilizar una hoja como la siguiente:

DEPARTAMENTO:						ESTUDIO	núm.		-100		
OPERACION: Estudio de métodos núm. INSTALACION/MAQUINA: Núm. HERRAMIENTAS Y CALIBRADORES:							HOJA núm. de TERMINO: COMIENZO: TIEMPO TRANSC.: OPERARIO:				
PRODUCTO/PIEZA: PLANO núm. CALIDAD:	OBSERVA FECHA: COMPRO	ADO P									
NOTA: Croquis de LUGA	R DE TR	ABAJO	/MON	TAJE/PIE	ZA al dorso o en ho	ja aparte ac	ljunta				
DESCRIPCION DEL ELEMENTO	V.	C.	T.R.	T.B.	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	FECHA: COMPROBADO: oja aparte adjunta			T.B		

2. Análisis y recuento de datos en Oficina:

Con los datos de la hoja anterior se calculan el tiempo medio y la actividad media:

tiempo medio:

$$t_m = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n}$$

actividad media:

$$a_m = \frac{\sum_{i=1}^n t_i * a_i}{\sum_{i=1}^n t_i}$$

siendo,

 $n = n^{o}$ de tomas

t_i = tiempo de la operación elemental en la toma i-ésima

t_m = tiempo medio de la operación elemental

a_m = actividad media de la operación elemental

3. Determinación del tiempo corregido o admitido:

$$t_{normal} = t_{medio} * (A_{media} / A_{normal})$$

$$t_{optimo} = t_{medio} * (A_{media} / A_{optima})$$

$$t_{admitido} = t_{normal\ u\ óptimo} * Coeficiente\ Reposo$$

4. Redacción de la hoja de análisis:

Teniendo en cuenta los tiempos normales u óptimos (dependiendo del sistema de tiempos empleado por la empresa), se establece la hoja de análisis para cada operación. En ella figuran:

- t_N, t_O según el caso;
- frecuencias:
- · coeficiente de reposo;
- cantidad de piezas/hora.

En esta hoja se llega al tiempo de pago. Lo veremos en un ejemplo.

13.4.1.4. Coeficiente de reposo.

Coeficiente mayorador del tiempo cronometrado para cada fase elemental, de modo que el operario pueda recuperar la fatiga generada por el trabajo.

La valoración de la fatiga se hace a través de cinco criterios fundamentales:

- Necesidades fisiológicas
- Fatiga física, que depende de la postura y el esfuerzo que se realiza.
- Fatiga mental
- Monotonía
- · Condiciones ambientales

Los coeficiente de reposo tienen dos partes: suplementos fijos y variables. Los fijos que engloban las necesidades fisiológicas, entre un 5% y un 7% del tiempo básico y la fatiga básica (física y mental) que suelen ser un 4% del tiempo básico. Los suplementos variables se añaden cuando las condiciones de trabajo difieren mucho de las normales: uso de fuerza, tensión visual, mental o auditiva, monotonía, calidad del aire, iluminación excesivo calor, etc..., su valor se obtiene por tablas.

Coeficiente de reposo base		
_	Necesidades fisiológicas.	Valor fijo (5%-7%)
	Fatiga física básica y mental	Valor fijo 4%
Suplementos variables		
_	Mental, monotonía, tensión	Obtención por tablas
	Fatiga, esfuerzo	-
	Condiciones ambientales	

Ejemplo: Supongamos una hoja de anotación de tiempos donde se han tomado tiempos y estimado actividades para 19 ciclos de una serie de tareas repetitivas de 1 a 7:

- Aprovisionamiento de piezas (lotes de 10 piezas)
 Coger pieza
 Limar rebaba

- 4. Dar vuelta a pieza
- 5. Limar rebaba (es la misma que 3)
- 6. Dejar pieza
- 7. Contar piezas (se cuentan cuando se han completado 10 lotes: 100 piezas)

	xxx				onometrado po	r: x	XXXX	(XXX	Fe	cha:	9/5/98		
				OPERACIÓN: Limar rebabas					s en pieza nº 3345				
	OPERACIÓN	С	V	OPERACIÓN C		С	V		OPERACIÓN	С	v		
1	Aprov. piezas	40	110	4	Dar vuelta		12	110	6	Dejar pieza	12	100	
2	Coger pieza	22	120	5	Limar rebaba		13	120	2	Coger pieza	25	90	
3	Limar rebaba	13	120	6	Dejar pieza		9	110	3	Limar rebaba	13	110	
4	Dar vuelta	11	100	2	Coger pieza		24	100	4	Dar vuelta	12	100	
5	Limar rebaba	13	110	3	Limar rebaba		13	130	5	Limar rebaba	13	110	
6	Dejar pieza	9	100	4	Dar vuelta		13	90	6	Dejar pieza	8	130	
2	Coger pieza	25	100	5	Limar rebaba		13	120	2	Coger pieza	22	120	
3	Limar rebaba	13	120	6	Dejar pieza		10	100	3	Limar rebaba	23	100	
4	Dar vuelta	12	90	2			25	80	4	Dar vuelta	13	110	
5	Limar rebaba	13	110	3	Limar rebaba		12	130	5	Limar rebaba	11	120	
6	Dejar pieza	10	100	4	Dar vuelta		12	100	6	Dejar pieza	13	90	
2	Coger pieza	25	110	5 Limar rebaba		13	130	7	Contar (100 pieza	as) 66	120		
3	Limar rebaba	13	120	6	Dejar pieza		11	80	2	Coger pieza	28	80	
4	Dar vuelta	13	80	2	Coger pieza		25	90	3	Limar rebaba	13	110	
5	Limar rebaba	13	110	3	Limar rebaba		13	90	4	Dar vuelta	11	120	
6	Dejar pieza	8	130	4	Dar vuelta		11	110	5	Limar rebaba	13	110	
2	Coger pieza	24	100	5	Limar rebaba		13	120	6	Dejar pieza	9	120	
3	Limar rebaba	13	120	6	Dejar pieza		10	110	2	Coger pieza	25	90	
4	Dar vuelta	11	110	1	Aprov. piezas		51	80	3	Limar rebaba	13	100	
5	Limar rebaba	13	110	2	Coger pieza		26	90	4	Dar vuelta	11	120	
6	Dejar pieza	8	130	3	Limar rebaba		13	100	5	Limar rebaba	13	110	
2	Coger pieza	24	100	4	Dar vuelta		10	130	6	Dejar pieza	9	130	
3	Limar rebaba	13	120	5	Limar rebaba		13	110	2	Coger pieza	25	90	
4	Dar vuelta	11	100	6	Dejar pieza		8	130	3	Limar rebaba	13	100	
5	Limar rebaba	13	110	2	Coger pieza		27	80	4	Dar vuelta	11	120	
6	Dejar pieza	8	130	3	Limar rebaba		13	100	5	Limar rebaba	13	100	
2	Coger pieza	25	80	4	Dar vuelta		12	110	6	Dejar pieza	10	110	
3	Limar rebaba	13	120	5	Limar rebaba		13	100	1	Aprov. piezas	39	100	
4	Dar vuelta	12	110	6	Dejar pieza		9	120	2	Coger pieza	25	90	
5	Limar rebaba	13	120	2	Coger pieza		27	90	3	Limar rebaba	13	100	
6	Dejar pieza	9	110	3	Limar rebaba		18	100	4	Dar vuelta	10	130	
2	Coger pieza	26	90	4	Dar vuelta		11	100	5	Limar rebaba	13	110	
3	Limar rebaba	13	130	5	Limar rebaba		13	110					

C:Tiempo cronometrado en segundos, V: valoración de la actividad en escala 100/130

XXX	SIS	Nº AA6-120	
SECCIÓN:	OPERACIÓN: Quitar rebabas pie	ezas	
Máquina:	Operario:	Pieza o plano:	
Cronometrador:	Unidades por: PIEZA	Fecha:	

DATOS Y CONDICIONES

Lima tipo 25 Operación manual.

Nº	FASE	Tiempo elegido	Actividad	Tiempo normal	Coef. de reposo	Tiempo admitido	Frecuen- cia	Tiempo de pago
1	APROVISIONAR PIEZAS (10)	43,3	95	41,1	1,14	46,9	1/10	4,7
2	COGER Y SITUAR PIEZA	25,0	93,7	23,4	1,10	25,7	1	25,7
3 y 5	LIMAR REBABA	13,0	114,6	14,9	1,17	17,4	2	34,8
4	DAR VUELTA PIEZA	11,5	95	10,9	1,10	12	1	12
6	DEJAR PIEZA	9,0	116,4	10,5	1,10	11,5	1	11,5
7	CONTAR PIEZAS (100)	66,0	120	79,2	1,10	87,1	1/100	0,9

TOTAL ----> 89,6

13.4.2. Sistemas de tiempos predeterminados.

Por este procedimiento se determinan los tiempos descomponiendo las operaciones en micromovimientos cuya duración se encuentra en tablas.

La base de todo sistema de tiempos predeterminados es el hecho de que las variaciones del tiempo necesario para realizar un mismo movimiento son netamente pequeñas para diferentes obreros que hayan recibido un entrenamiento adecuado. Como consecuencia, entre movimientos y tiempo pueden ser establecidas relaciones matemáticas sometidas a límites estadísticos previsibles.

Los primeros sistemas de tiempos predeterminados fueron ideados durante la década 1930-1940, siendo los siguientes los más conocidos y difundidos:

- MTM (Methods Time Measurement)
- ► MOST (Mejora de los MTM introducida recientemente)
- MTA (Motion Time Analysys)
- ▶ WORK FACTOR SYSTEM:
- MTS: Empleado por la General Electric es parecido al Work Factor.
- BASIC MOTION TIME STUDY

Este tipo de sistemas permite, frente al cronometraje clásico, una valoración de tiempos de operación a priori, es decir, sin necesidad de ver físicamente la operación en el taller. Además es una herramienta de mejora de los puestos de trabajo, va que analiza el método antes de medirlo.

13.4.2.1. MTM.

En 1934, B.Maynard fundó la "Methods Engineering Council" (MEC), siendo el primero en utilizar el término de Ingeniero de Métodos. Con esta firma, se inició en 1940 un programa de mejora de métodos en la Westinghouse, con la colaboración de los ingenieros Gustav J.Stegemerten y Hohn Schwab, pertenecientes a esta última. La finalidad que decidió perseguir este equipo fue obtener "Fórmulas de Métodos" a base de aplicar las técnicas de mejora de métodos a operaciones industriales corrientes. Empezaron su trabajo haciendo un estudio detallado de los taladros sensitivos, filmando las operaciones en películas de 13 mm y a la velocidad de 13 imágenes por segundo.

En principio, se tomaron como base los movimientos fundamentales de Gilberth (Therbligs), pero pronto se dieron cuenta de que bastantes de ellos no resultaban suficientemente prácticos para su observación y medida, lo que fue el origen de que estudiaran ciertas simplificaciones por agrupación, que les permitió aislar verdaderos movimientos básicos y establecer para ellos los tiempos correspondientes.

Este sistema no se basa sólo en tablas de tiempos para movimientos básicos, sino que también establece las leyes sobre la secuencia de estos movimientos. El MTM reconoce 8 movimientos manuales, nueve movimientos de pie y cuerpo y dos movimientos oculares, el tiempo para realizar cada uno de ellos se ve afectado por una combinación de condiciones físicas y mentales. La ley por la que se rige el uso de los movimientos es llamado el " principio de la reducción de movimientos"

El sistema MTM tiene varias limitaciones como la del hecho de que no abarca elementos controlados mecánicamente ni movimientos físicamente restringidos de proceso.

Los autores del método, eligieron con acierto la expresión Methods-Time, uniendo ambas palabras para significar la estrecha relación que existe entre ambos términos y destacar que **fijar el Método debe PRECEDER a señalar el tiempo para su ejecución.** Para establecer un Método hay que analizar todos los factores que influyen en las características del trabajo ejecutado y en su duración, y aplicar las correcciones necesarias. Sólo entonces puede analizarse un tiempo para una tarea. Los tiempos predeterminados para cada movimiento base no permiten ninguna interpretación por parte del analista.

Por último, los tiempos dependen solamente de la naturaleza del movimiento considerado y de las condiciones de ejecución impuestas al movimiento por los factores que NO dependen del operario. Es evidente que el método no puede ser eficaz mas que para los operarios que tienen las aptitudes físicas e intelectuales indispensables para los trabajos que le son confiados.

TABLAS BÁSICAS:

- MTM 1: Tabla detallada compuesta por 21 categorías de movimientos que se descomponen en 392 valores. Se usan para ciclos cortos, repetitivos y con varios movimientos manuales en el ciclo.
- MTM 2: Tabla simplificada compuesta por 11 categorías de movimientos que se descomponen en 39 valores. Se usa para ciclos más largos, más de un minuto, menos repetitivos y con pocos movimientos manuales dentro de ese ciclo.
- MTM 3: Tabla muy simplificada compuesta por 4 categorías de movimientos que se descomponen en 10 valores.

La familia de los sistemas MTM continúa creciendo. Además de los anteriores, se han introducido los llamados MTM-V, MTM-C, MTM-M, recientemente se ha incorporado un sistema evolucionado, llamado MOST (Maynard Operation Sequence Technique) que tiene también tres variantes según la duración del ciclo. El MOST es más fácil y rápido de aplicar que el MTM.

CONSIDERACIONES SOBRE LAS TABLAS MTM:

- La unidad de tiempo usada en MTM es el **TMU (Time Measurement Unit)**, que corresponde a la 1/100.000 hora. Con lo que 1 segundo equivale a 27.8 TMU
- Los tiempos que figuran en la tabla MTM son puros y sin porcentaje de reposo.
- Los tiempos máquinas no se obtienen en las tablas.
- Al no existir juicio de actividad, en MTM se usa el L.M.S. (Lowry, Maynard, Stegemerten) que pondera varios criterios para la determinación del nivel de actividad y dentro de cada criterio, varios niveles. La escala MTM es 90/120 y las tablas MTM consideran una actividad equivalente a 111 en la escala 100/120 y 66,7 en la escala Bedaux.

A continuación se muestran las 11 categorías de movimientos del método MTM-2

ELEMENTO	SIMBOLO
RECOGER (GET)	GA, GB, GC
GA: se requiere sólo mover sin coger	
GB: mover cogiendo, pero basta cerrar la palma de la mano	
GC: mover cogiendo, hay que usar los dedos	
COGER CON PESO (GET WEIGHT)	GW
SITUAR (PUT)	PA, PB, PC
PA: mover desde un punto hasta otro o hasta un tope, sin precisión	
PB: es necesaria cierta precisión	
PC: para situar el objeto hay que realizar varios movimientos con correcciones, se	
necesita precisión	
SITUAR CON PESO (PUT WEIGHT)	PW
REASIR (REGRASP)	R
APLICAR PRESION (APPLY PRESURE)	А
MOVIMIENTO DE LOS OJOS (EYE ACTION)	Е
MOVIMIENTO DEL PIE (FOOT MOTION)	F
ANDAR (STEP)	S
INCLINARSE Y LEVANTARSE (BEND AND ARISE)	В
GIRAR, MOVIMIENTO DE MANIVELA (CRANK)	С

Tabla MTM-2 con los 39 valores de tiempos en TMU en función de las distancias y pesos.

GET-GA	GET-GB	GET-GC	PUT-PA	PUT-PB	PUT-PC	Dist. (cm)
3	7	14	3	10	21	-5
6	10	19	6	15	26	-15
9	14	23	11	19	30	-30
13	18	27	15	24	36	-45
17	23	32	20	30	41	-80
GET W	/EIGHT +1 TM	IU / Kg.	PUT W			
Apply Pressure	Regrasp Motion	Eye Motion	Crank Motion	Step Motion	Foot Motion	Bend & Arise
14	6	7	15	18	9	61

ANEXO. Ejemplo cronometraje y cálculo de tiempo normal o básico.

En la hoja siguiente se han registrado los tiempos de 8 ciclos de una operación que se ha dividido en 4 actividades o movimientos elementales: A, B, C y D.

Observar que el tiempo se cronometra en minutos y centésimas de minuto. Se anota de forma acumulativa en la columna Tcr (tiempo cronometrado) prescindiendo de la coma, por ejemplo, el primer tiempo para la actividad C es 2 minutos y 75 centésimas de minuto y se anota como 275.

En la columna TR (tiempo restado) se restan los acumulados para obtener el tiempo de cada fase de la operación en centésimas de minuto.

Tomando como tiempo admitido el tiempo normal en una escala de actividad 100/130, calcular el tiempo básico o promedio para cada una de las cuatro actividades o movimientos.

	EPARTAMI PERACIÓN:	ENIC						TUNIDADEC				DIO I	
	itaje del interrup	tor Bx12						UNIDADES:		-		IA 25/	
1 º	ACTIVIDAD A CA Tcr TR TB Nº ACTIVIDAD A										Tcr	TR	ТВ
_			1					<u>(5)</u>					
	antes del							A	100	1	975	53	
	cronometraje	-	_	150				В	90	0'9	1027	52	
								е	95	0'95	1050	23	
	(f) +	1 100	1	200	50			20	100	1	1087	37	
	1.	3 110	1,1	253	53								
	(95	0'95	275	22			Ayudar a descargar					
	2	100	1	310	35			niezas (30 piezas)	100	1	1163	76	
						_							
						_		6					
	2					_		А	90	0,9	1212	49	
	+	1 105	1,05	365	55			В	95	0,95	1266	54	
		3 90	0,9	415	50			е	100	1	1291	25	
	(? 100	1	435	20	L _		20	105	1,05	1327	36	_
	2	95	0,95	475	40								_
													_
	Comentar con ins	pector				_		7					_
	verificación de							A	90	0,9	1379	52	_
	piezas			595	120			В	95	0,95	1430	51	_
								С	100	1	1460	30	_
								<u>&</u>	105	1,05	1493	33	_
	3												_
		90	0,9	647	52			8)					_
	ß	100	1	694	47			А	105	1,05	1543	52	_
	G	105	1,05	719	25			В	100	1	1591	48	_
	2	95	0,95	757	38			е	95	0,95	1623	32	_
								20	110	1,1	1651	28	_
		\perp					Cron	ómetro detenido				729	
(4)						_	30 h. Tiempo trans-			1800	149	
	A	100	1	810	53	_	curu	do: 18 min.)					
	B	105	1'05	855	45	_							
	e		0'9	882	27	_	Comp	robar TR		772	+ 729	= 150	1
	25	85	0'85	922	40		Anie	s y después Cr.		149	+ 150	= 29	9
772 TIEMPO TRANSCURRIDO 1800)

Solución: A partir de los tiempos y las actividades calculamos el tiempo básico o promedio de cada movimiento:

DE	PARTAM	ΕN	ITC	5																		DIO		
01101000													HOJA №3 DE 5											
M	Monicye dei interruptor 15212 cmin														FECHA 25/03/99									
													BA											
Nº	ACTIVIDAD			_		_	_			ΒÁ	SIC	COS	S PO	OR	CIC	LO						T	F	тв
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		<u> </u>	
1	A	50	58	-	53	53	44	47	⊢						-		_		_	-	_	405	8	50,6
3	В	58 21		47 26	_	47	51	48	-		_	-					_		_	-		391 198	8	48,8 24,7
4	<u>v</u> 25	35	+	36	34	22 37	_		_		_		-		_		-		_	-		284	8	35,5
#	POR CICLO	-	161	-		-	_	35	-		-		_				-		_	-		284 1278	8	159,7
	אטק פאביט אטק	104	161	120	128	109	128	100	102													12/8	8	739,7
Com	entar con																							
insp	ector veri-																							
	ión de piezas		120																			120	1	120
	dar a																							
desc	argar piezas				76																	76	1	76
																			70	al		1474		
											_							Ш						
																								\sqcup
																								\sqcup
																								\sqcup
																								\sqcup
			Щ																					\square
																								Щ
	SERVACIO																							
NOT	TAS: TT = tiempo	tota	IIF	= nı	íme	ro de	e cic	los:	TB =	= tier	npo	bás	ico p	rom	edio									